
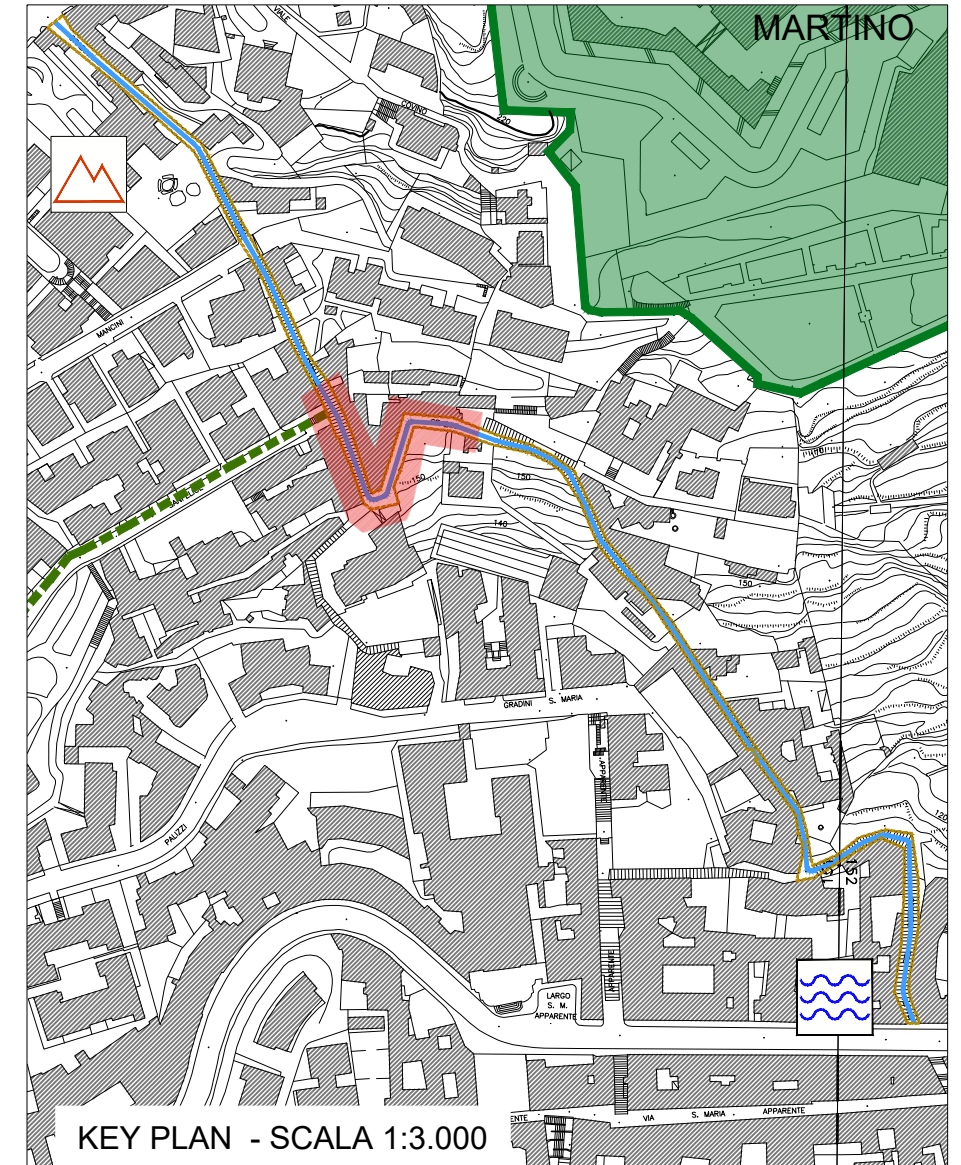


Definizione pareti ed elementi in abito completo nell'ambito di intervento
 pareti ed elementi compresi nell'ambito
 pareti ed elementi non compresi nell'ambito

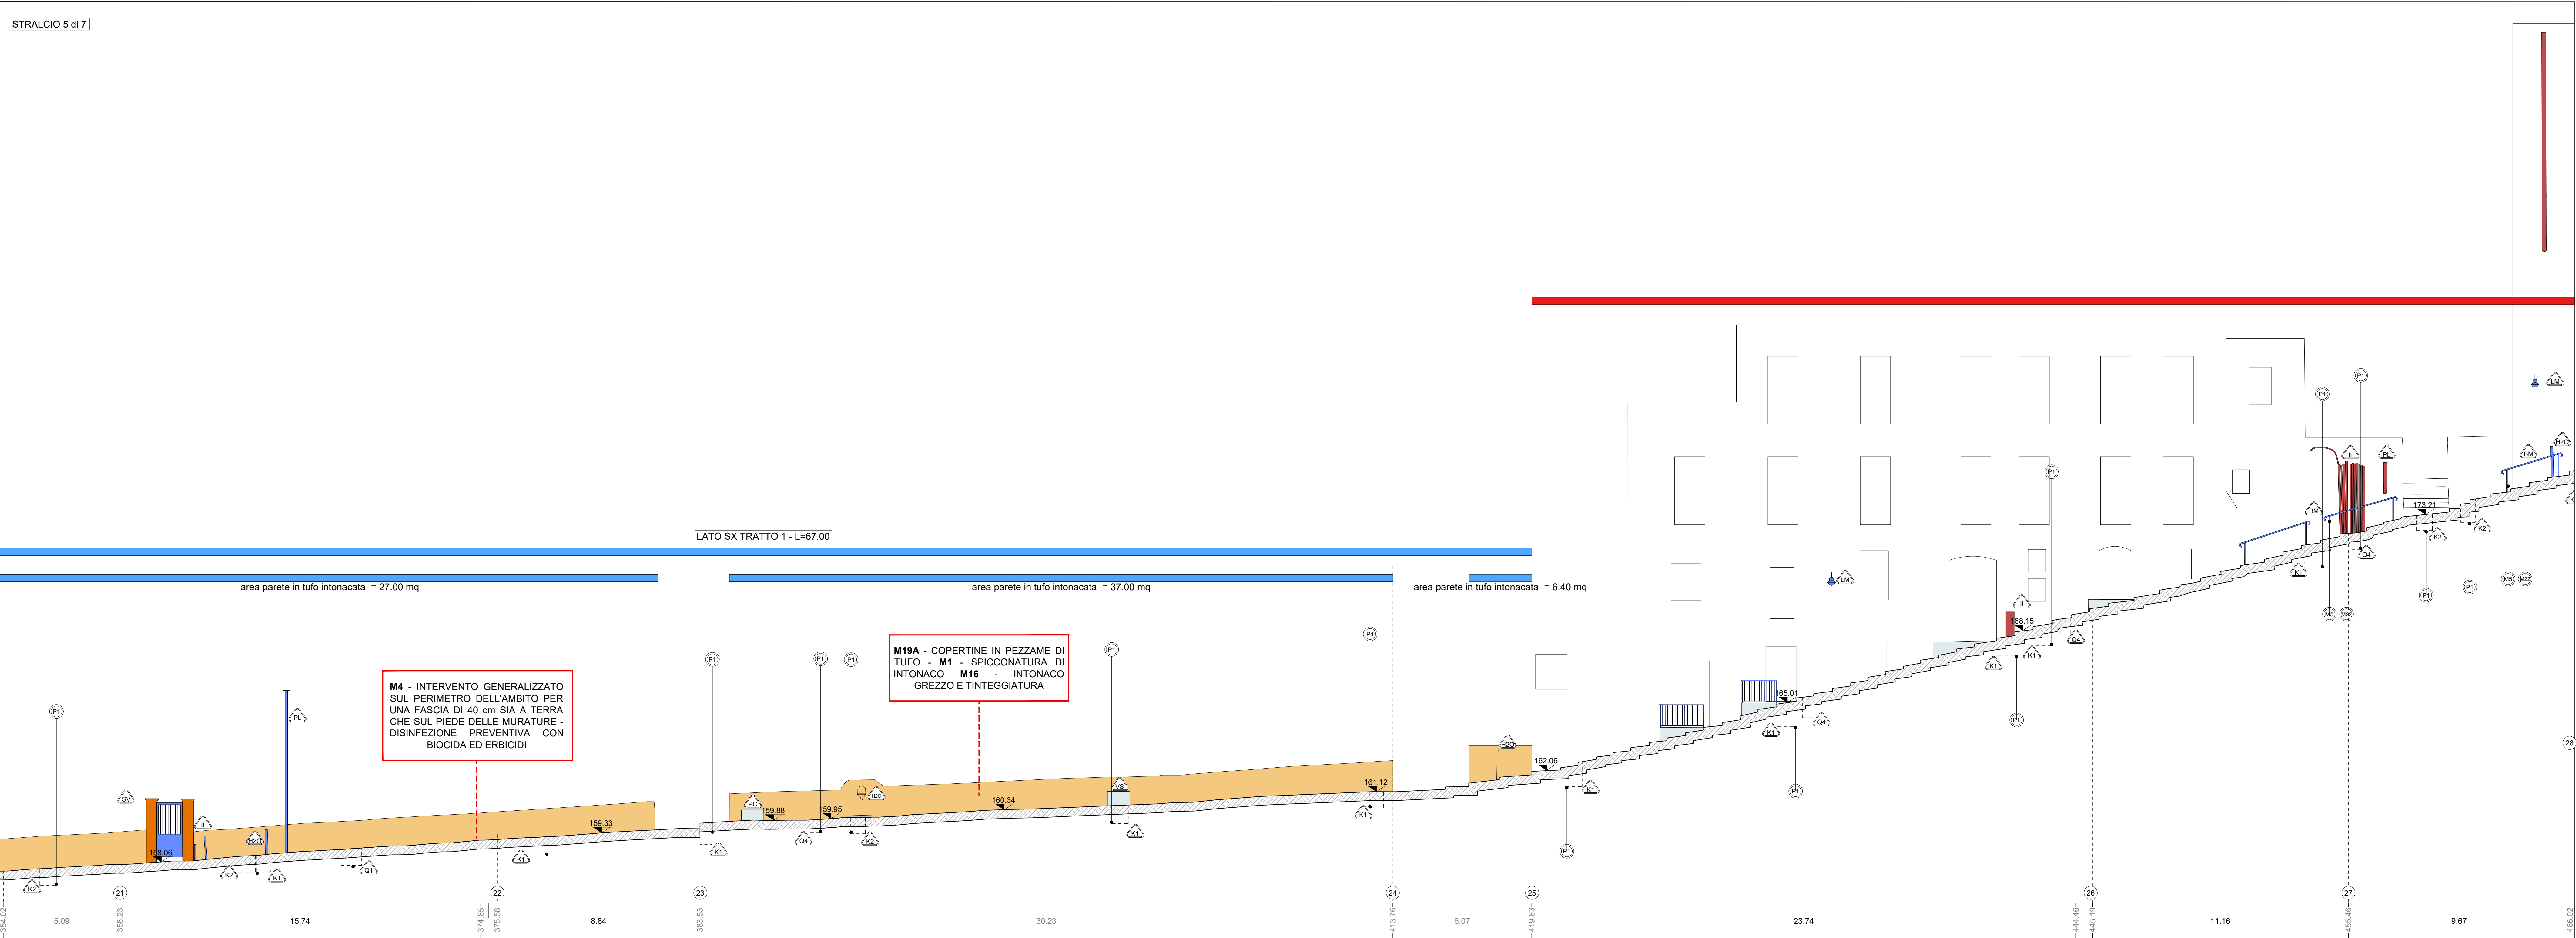

| LEGENDA INTERVENTI | | |
|--------------------|---|---|
| Simboli | Descrizione intervento | Num. Ord. Tariffa |
| P1 | Pulitura di pozzi di ispezione | U.05.010.070.0 |
| P2 | Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbia | R.02.015.040.a |
| P3 | Rimozione di strati di scavo e gruffi mediante idropulitrice | AP_21 |
| P4 | Rimozione di opere di inghiere e parapeti stradali in profilati di ferro | U.05.010.052.a |
| P5 | Demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso | U.05.010.020.a |
| P6 | Demolizione di pavimento in lastre o quadrati di conglomerato cementizio | R.02.06.050.a |
| P7 | Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietra | A.11.010.450.a |
| P8 | Demolizione di elementi di tampe e gradini in pietra vulcanica da sostituire | AP_35 |
| P9 | Ravvolgimento a puntello di vecchie basole eseguite in opera | U.05.060.075.a |
| P10 | <ul style="list-style-type: none"> Demolizione di massi, massetto in calcestruzzo Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta eseguito a mano Compilazione del piano di fondo della fondazione esistente Strati di fondazione in malta granulare Trasferimento in opera di gettonamento per pavimentazioni in pietra | R.02.060.022.a E.01.010.010.a E.01.020.010.a U.05.020.020.a U.05.020.060.a AP_31 |
| P11 | <ul style="list-style-type: none"> Scavo a sezione obliqua Rinforco con sabbia e sabbietta nell'angolo granulometrico | E.01.020.020.a U.04.010.010.b |
| P12 | Rimozione di vecchie basole, ripresa a scoppio sulla faccia e negli assesti | U.05.060.060.a |
| P13 | Lavorato di nuovi basole, lavorate a puntello sulla faccia ed a scoppio negli assesti | U.05.060.060.a |
| P14 | Disinfestazione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi lungo i margini stradali | AP_25 |
| P15 | Operazioni di rimozione di strutture o sostanze inedite applicate a precedenti interventi | AP_22 |
| P16 | Basamento di sostegno per pali di illuminazione pubblica per altezza 11, fino a 7000 mm. | AP_30 |
| P17 | Nuovi cordoni in pietra | U.05.030.030.4 |

| PARAMENTI MURARI | | |
|------------------|--|--|
| Simboli | Descrizione intervento | Num. Ord. Tariffa |
| M1 | Esecuzione di prelievi di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio | AP_33 |
| M2 | Tassello stratigrafico eseguito da un restauratore specializzato | A.00.010.104.a |
| M3 | Spicconatura accurata di intonaci degradati e non compatibili con il supporto | R.02.040.010.a CAM |
| M4 | Disinfestazione mediante applicazione di biocidi e rimozione manuale della vegetazione | AP_28 |
| M5 | Rimozione meccanica di strutture indovine | AP_31 |
| M6 | Disinfestazione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi | AP_25 |
| M7 | Rimozione di opere di inghiere e parapeti stradali in profilati di ferro | U.05.010.052.a |
| M8 | Rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe ed elementi metallici senza qualità, adottando ogni accorgimento necessario a salvaguardare l'integrità dei cori | AP_23 |
| M9 | Operazioni di rimozione di strutture o sostanze inedite applicate a precedenti interventi | AP_22 |
| M10 | Integrazione plastica e ornamentica di pietre esterne | A.11.010.015.b |
| M11 | Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzatori e spazzole di segna | AP_29 |
| M12 | Rimozione dei gruffi e di sostanze sovrammesse di varia natura, applicazione per mezzo di supportanti | AP_20 |
| M13 | INTERVENTO LOCALIZZATO Consolidamento muraria Ripresa di murature con maltoni di tufo Pulitura in loco tenore ed in termini di qualità natura Trasferimento di maltoni Trasferimento di maltoni cementizi per la ripresa Ristrutturazione di murature antiche per una profondità di 50 cm Pulitura delle crepe murarie mediante la formazione di battenti con pazzana lapidea e malta idraulica | R.02.030.010.a E.02.060.020.a E.02.060.020.a E.06.020.100.a AP_26 |
| M14 | Consolidamento dei giunti: rimozione delle malte declassate, eliminazione dei residui e polvere mediante leggero strovaggio, ricostruzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica, sabbia e pozzolana, stuccatura dei giunti | A.06.020.190.a |
| M15 | Ripresa di murature mediante sostituzione parziale di materiale con metodo scivoli cori | R.02.030.010.a |
| M16 | Rimozione e restituito di paramenti murari: scaturita delle vecchie malte ammantate, successivo lavaggio e spazzatura con spazzole di segna, sostituzione e integrazione dei blocchi con recuperati, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e fieri appropiati alla malta originaria, spazzatura finale | AP_22 |
| M17 | Stuccatura di scavo arginato o intonaco di calce (acqua di calce) applicata a pennello | AP_24 |
| M18 | Regolazione di superficie da intonaco Intonaco grezzo malta a malta grossa composta da granelli di calce e polvere di tufo | R.03.020.030.a CAM |
| M19 | Restaurare delle superfici in tufo Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzatori e spazzole di segna | AP_29 |
| M20 | Risarcimento delle coperture in calcestruzzo Sostituzione superficiale del calcestruzzo mediante sostituzione allo spazzatura Ripristino dei ferri di armatura con prodotto passivante Ripristino della rete di armatura Impiembratura eseguita con malta biocomponente elastica Rifinitura in opera di intonaco a sfondi fibroresistenti | R.02.040.040.a R.02.040.052.a R.02.030.030.a CAM E.1.280.028.a E.1.2.020.020.a |
| M21 | A - Realizzazione di nuove coperture in pezzame di tufo B - Strato di copertura in battenti di occorrenza | AP_20 AP_27 |
| M22 | Risarcimento delle coperture in laterizio in maltoni pieni | R.03.030.030.c |
| M23 | Rimozione e restituito coperture in tufo | E.19.010.070.c CAM |
| M24 | Nuove inferriate, ringhiere, parapeti e cancellate | |

| ARREDO | | |
|---------|------------------------|------------------------------|
| Simboli | Descrizione intervento | Num. Ord. Tariffa |
| A1 | Simbolo per Green Line | E.19.010.040.a AP_35 |
| A2 | Seduta | E.19.010.040.a AP_35 |
| A3 | Teloni | E.19.010.040.a AP_35AP_36 |
| A4 | Fioriere | E.19.010.040.a AP_35 |
| A5 | Paralume | E.19.010.040.a AP_35 |
| A6 | Loggia | E.19.010.040.a AP_35 |
| A7 | Corrimano | E.19.010.040.a AP_35 |
| A8 | DEMOLIZIONI | |

| STATO DI FATTO | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| CHUSINI IN METALLO | CADITOIE IN PIETRA | COLONNINE BALAUSTRATE IN METALLO |
| CHUSINI IN PIETRA | CADITOIE IN METALLO A LUNGHEZZA VARIABILE | COLONNINE BALAUSTRATE IN PIETRA |
| CHUSINI IN C/CL DIMENSIONI VARIABILI | CADITOIE IN METALLO A PANTA QUADRATA | COLONNINE |
| | CADITOIE IN METALLO DIMENSIONI VARIABILI | DISASSIATORE IN PIETRA |
| | | DISASSIATORE IN METALLO |
| | | DISASSIATORE A BALAUSTRATE IN METALLO |
| | | DISASSIATORE |
| | | PANCHINA IN LEGNO |
| | | PANCHINA IN PIETRA |
| ILLUMINAZIONE LAMPIONI | ARMATURA STRADALE | PROIEZIONE SO INCASO |
| | | CHIAVE O BARACCHINA |
| | | TUBAZIONE ACQUEDOTTO |
| | | RECINZIONE LEGNA |
| | | OPERA PROVVISORIA |
| | | MATERIALE DI RISULTA |
| | | DISASSIATORE IN PIETRA |
| | | DISASSIATORE IN METALLO |
| | | FIORIERA |
| | | RECINZIONE METALLICA |

| MATERIALI | | |
|---------------|---|--|
| PIETRA LAVATA | Biscotti composti da blocchi quadrati posti in opera in maniera regolare da "cornici", a "spina di pesce" | Biscotti composti da blocchi non quadrati posti in opera in maniera irregolare ("accostati") |
| TUFO | Muratura composta da blocchi in tufo grezzo, senza lavoratura | Muratura composta da blocchi squadrati in tufo grezzo, senza lavoratura |
| CEMENTO | Integrazione con malta cementizia | Pavimentazione in ciottoli di cemento |
| CALCESTRUZZO | Integrazione con malta cementizia | Pavimentazione in battenti di cemento |
| PIPERINO | INTONACO | ELEMENTI PLASTICO/TECNETICI |
| ASFALTO | INTONACO TINTEGGIATO | GUAINA |
| LATERIZIO | MARMO | LEGGNO |
| | ALLUMINIO | TERRENO |
| | | COBERTURE |
| | | ELEMENTI METALLICI |
| | | MATERIALE CERAMICO |
| | | MATERIALE VETRO |
| | | MATERIALE CONTENENTE PRESUMIBILMENTE AMIANTO |

COMMITTENTE
CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 arch. Francesco Spersa

MANDATARIO
sab
 Via Petrucci, 15
 00198 - Roma
 info@sabgroup.it www.sabgroup.it

MANDANTE
5
 Via Salaria, 16
 00198 - Roma
 info@5group.it www.5group.it

ELABORATO
Architettura - Progetto
Salita del Petraio
Profilo longitudinale sx - Stralcio 5 di 7

PROGETTO ESECUTIVO / PETRAIO

GAE022e/00

CNAP 001-01-02-20 ESE

UNITA' DI MISURA / Unit of Measure in
 PIR (m)