




# LINEA 6 – METROPOLITANA DI NAPOLI

				(PRIMA EMISSIONE) – APRILE 2016	APR 16							
Albinati	De Risi	Manferlotti	Di Luccio									
REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	AUTORIZZATO	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV						
<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company  CONCESSIONARIA				 <b>COMUNE DI NAPOLI</b>  CONCEDENTE		PROG	IMP	NUMERO				
						L	M	6	7	F	X	4
						CODICE PRODOTTO		AREA	TIPO	FASE		
								4	D		E	S
TITOLO DOCUMENTO: LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI PROGETTO ESECUTIVO <b>OPERE CIVILI – MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</b> <b>REPORT DELLE MISURE – GALLERIA DI LINEA – CHIAIA-MUNICIPIO</b>												
EMITTENTE  METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A. RESPONSABILE PROGETTAZIONE OPERE CIVILI						CODICE ENTE 						
												<b>A.T.I. LM6</b>  Monitoraggio delle gallerie e prove di laboratorio per la qualifica dei materiali e loro controllo Monitoraggio opere civili e monitoraggio ambientale
			FORMATO A4			SCALA /			FOGLIO 1 DI 30			

A termini di legge è rigorosamente vietato riprodurre e comunicare a terzi il contenuto del presente documento

## **INDICE**

<b>1.PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2.DATI GENERALI</b>	<b>4</b>
<b>3.STRUMENTAZIONE INSTALLATA</b>	<b>5</b>
<b>4.PLANIMETRIA STRUMENTAZIONE MONITORAGGIO</b>	<b>6</b>
<b>5.FASI LAVORATIVE</b>	<b>10</b>
<b>6.MISURE GEOTECNICHE-ESTENSIMETRICHE</b>	<b>13</b>
<b>7.MISURE GEOTECNICHE-INCLINOMETRICHE</b>	<b>15</b>
<b>8 MISURE GEOTECNICHE-PIEZOMETRICHE</b>	<b>17</b>
<b>9. MISURE TOPOGRAFICHE-STAFFE DI LIVELLAZIONE</b>	<b>21</b>
<b>10. MISURE TOPOGRAFICHE-CAPISALDI</b>	<b>23</b>
<b>ALLEGATO 1 – MANUTENZIONE</b>	<b>25</b>

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO OPERE CIVILI – MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO REPORT DELLE MISURE – GALLERIA DI LINEA CHIAIA - MUNICIPIO	LM6 7FX 4D E 24 Data: 29/04/16 Metropolit. di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

## 1. PREMESSA

Nell'ambito della realizzazione della nuova Metropolitana di Napoli (**Linea 6, tratta Mergellina - Municipio**) è prevista una rete di monitoraggio e controllo finalizzata alla periodica registrazione delle grandezze fisiche di maggiore interesse e agli effetti legati alle attività di cantiere.

In generale, per la galleria di linea il sistema di monitoraggio prevede i seguenti strumenti:

- Capisaldi di livellazione, posti sul terreno e sui marciapiedi degli edifici adiacenti il tracciato della galleria;
- Staffe livellometriche, poste sugli edifici adiacenti il tracciato della galleria;
- Piezometri Casagrande o a tubo aperto, realizzati lungo il tracciato;
- Inclinometri ed estenso-inclinometri, realizzati lungo il tracciato della galleria di linea;
- Barrette estensimetriche, disposte all'interno dei conci montati in galleria di linea.

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO OPERE CIVILI – MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO REPORT DELLE MISURE – GALLERIA DI LINEA CHIAIA - MUNICIPIO	LM6 7FX 4D E 24 Data: 29/04/16 Metropolit. di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

L’installazione di tale strumentazione impiegata lungo le aree di cantiere (stazione Chiaia, S. Pasquale, Arco Mirelli e Municipio) risulta completa all’interno ed all’esterno dei pozzi di stazione; diversamente, quella relativa alla Galleria di linea è ad oggi in fase d’installazione.

Di seguito saranno restituiti i grafici frutto delle letture svolte lungo la tratta Chiaia - Municipio.

- Inclinatori, Estensimetri, Piezometri, Barrette estensimetriche, acquisizione elaborazione restituzione dati competenza Tre Esse.
- Staffe di livellazione, Capisaldi acquisizione competenza ATI, elaborazione restituzione dati competenza Tre Esse.

## 2. DATI GENERALI

Commessa: Linea 6 – Metropolitana Di Napoli

Monitoraggio: Tre Esse Engineering S.r.l.

### 3. STRUMENTAZIONE INSTALLATA

La nomenclatura della strumentazione di monitoraggio ha subito una variazione, necessaria per rendere uniforme ed univoco il nome di ogni strumento installato lungo tutta la tratta.

**Esempio:**

**GL\_CM\_SC06\_ES1;**

la prima serie di simboli identifica la zona oggetto di monitoraggio, in questo caso Galleria di Linea tratta Chiaia - Municipio.

la seconda è identificativa della sezione strumentata, in questo caso la Sezione Secondaria n°6,

la terza è identificativa dello strumento,

#### **Elenco strumentazione installata e funzionante.**

- n°1 Estenso-inclinometri GL\_CM\_SC06\_ES
- n°1 Inclinometri GL\_CM\_SC06\_EI
- n°2 Piezometri GL\_CM\_SC06\_PZ1, GL\_CM\_SP06\_PZ2
- n°20 Staffe di Livellazione GL\_CM\_STL 176-467
- n°37 Capisaldi GL\_CM\_AT 87-92\_CS 00-07



<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO OPERE CIVILI – MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO REPORT DELLE MISURE – GALLERIA DI LINEA CHIAIA - MUNICIPIO	LM6 7FX 4D E 24 Data: 29/04/16 Metropolit. di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

## 4. PLANIMETRIA STRUMENTAZIONE MONITORAGGIO

**Figura 4.1-4.4.** Nelle figure sono rappresentate le planimetrie della tratta SanPasquale - Chiaia della Galleria di Linea e la disposizione degli strumenti previsti per il monitoraggio geotecnico.

# Tratta Chiaia - Municipio

strumentazione di monitoraggio

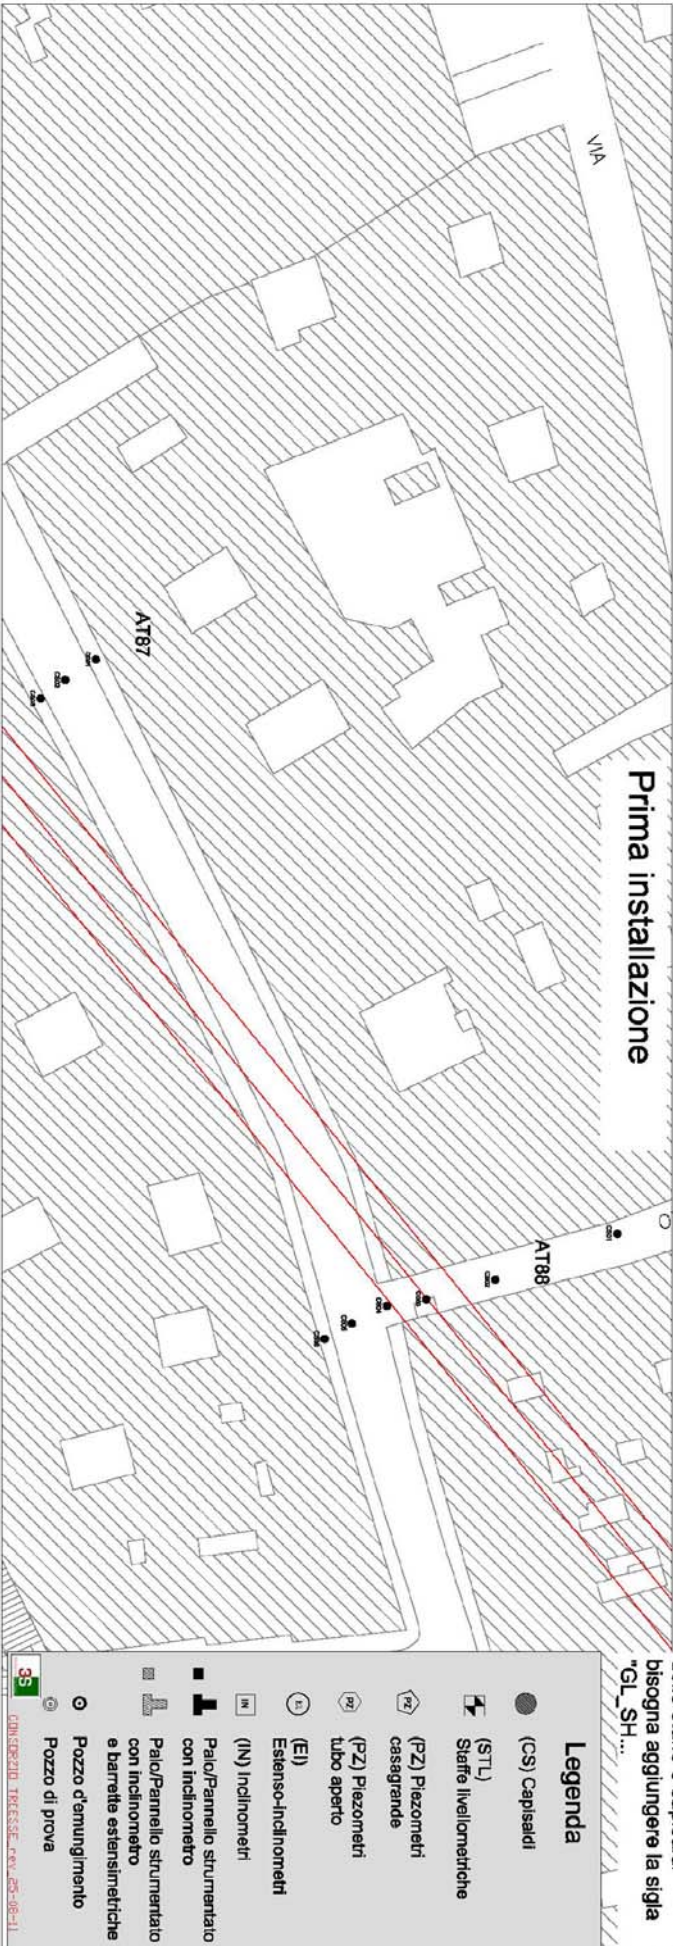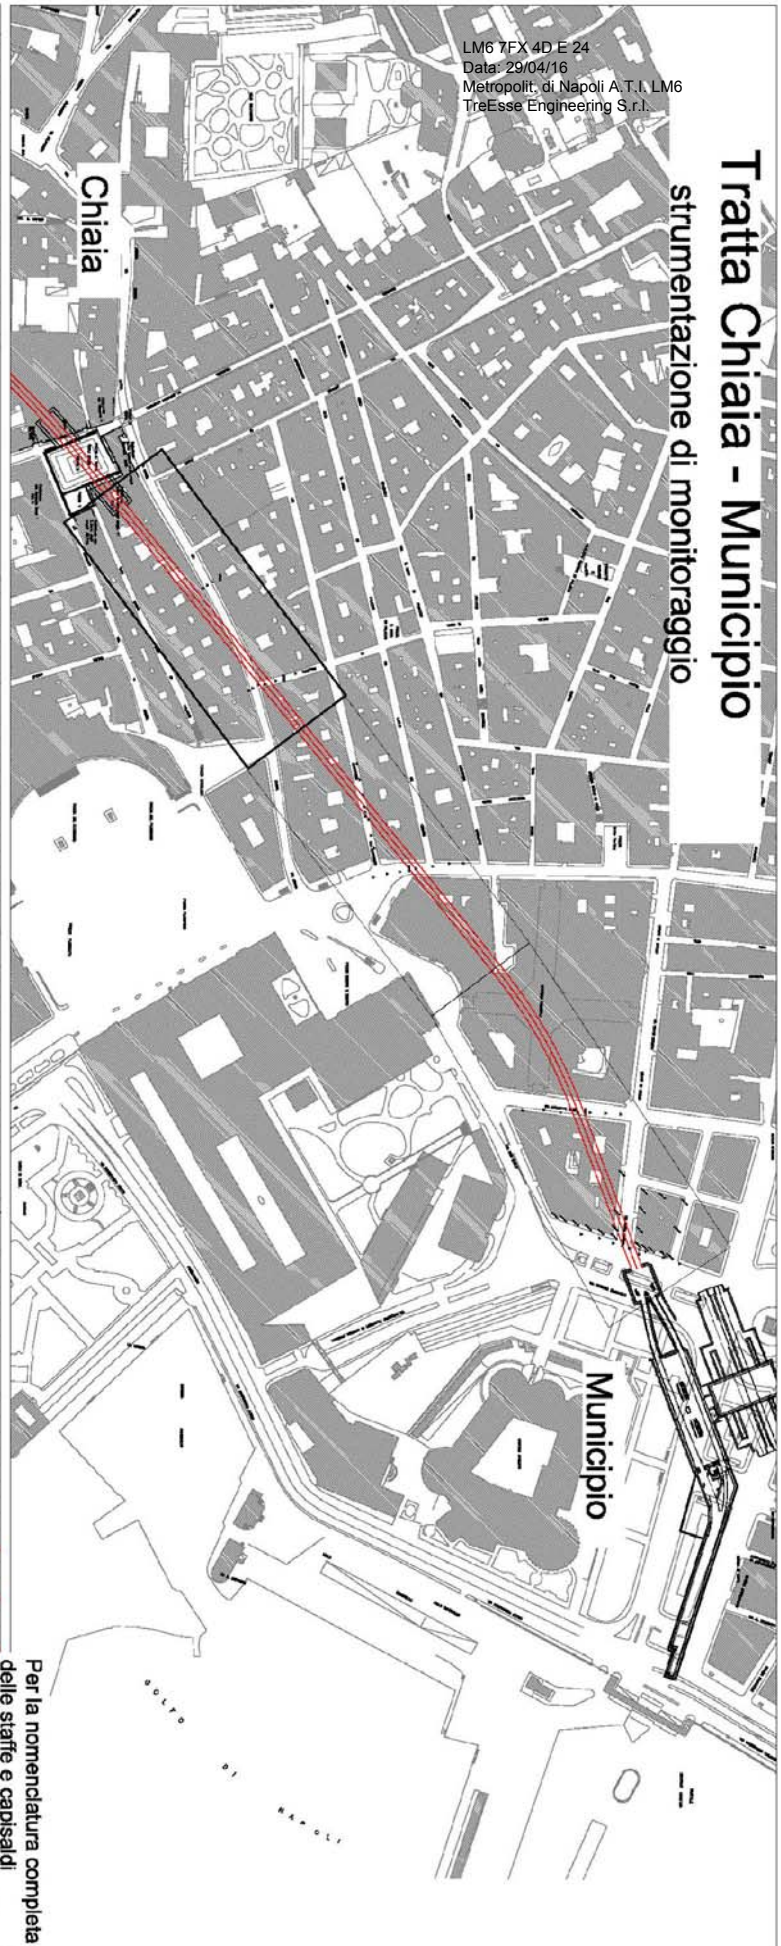


Legenda	
●	(CS) Capisaldi
⚡	(STU) Staffe livellometriche
⚡	(PZ) Piezometri casseggrande
⚡	(PZ) Piezometri tubo aperto
⊕	(EI) Estenso-Inclinometri
⊕	(IN) Inclinometri
⊕	Palo/Pannello strumentato con inclinometro
⊕	Palo/Pannello strumentato con inclinometro e barrette estensimetriche
⊕	Pozzo d'armungimento
⊕	Pozzo di prova

33  
CONSULENZA INGEGNERIA CIVILE (081)


Figura 4.1.: Planimetria tratta Chiaia - Municipio, raffigurante la disposizione della prima installazione della strumentazione di monitoraggio.

# Tratta Chiaia - Municipio

## strumentazione di monitoraggio

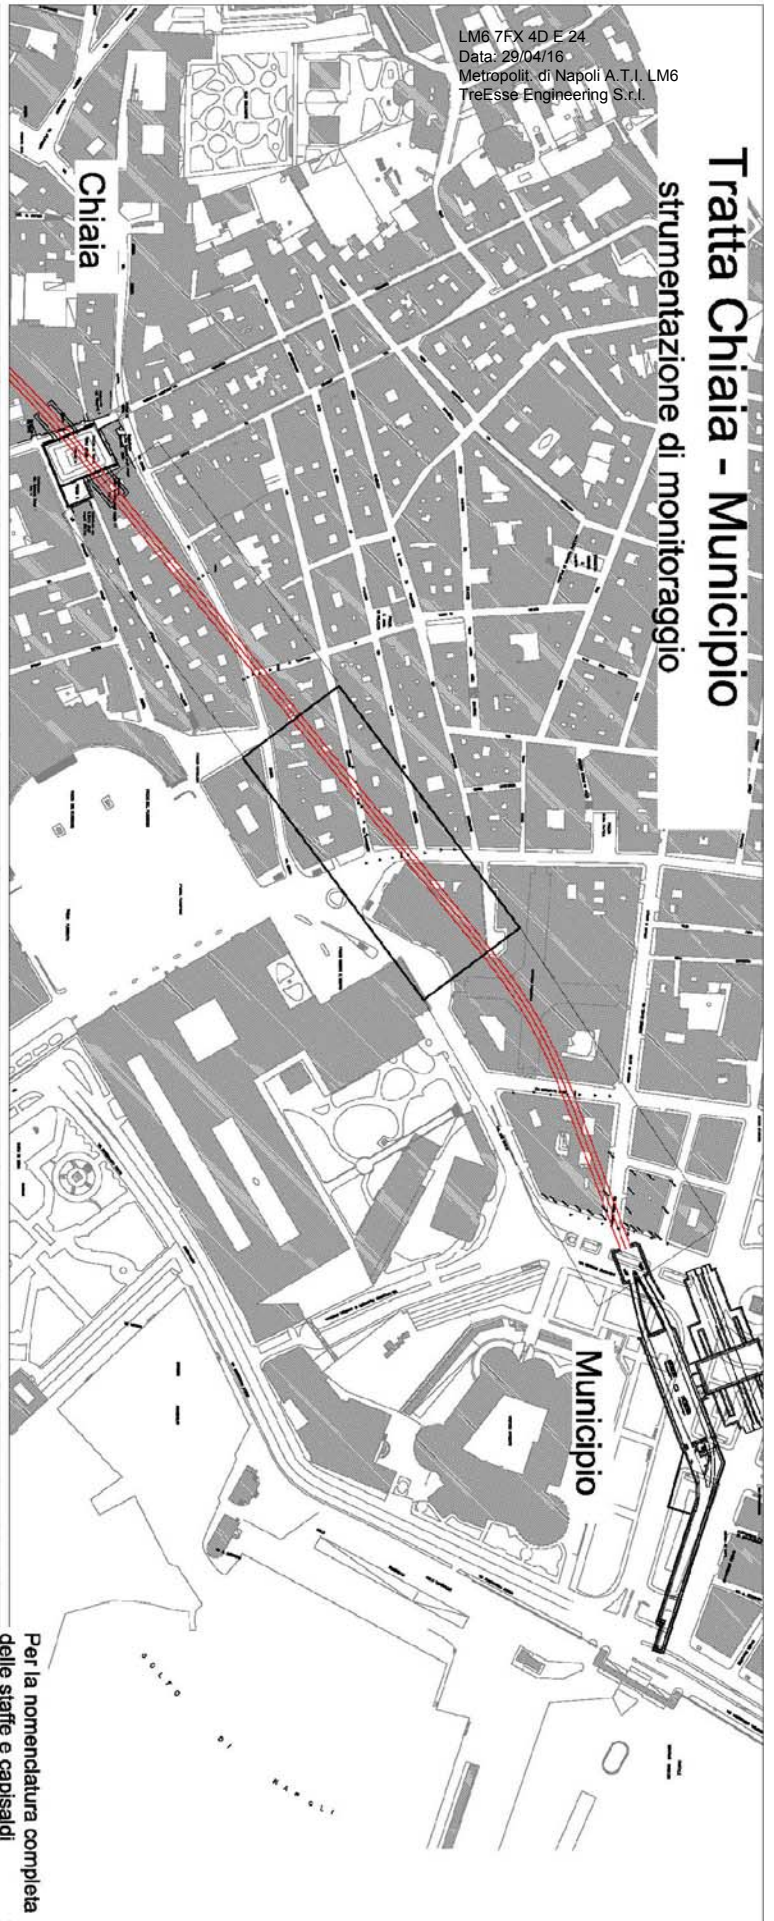

### Seconda installazione

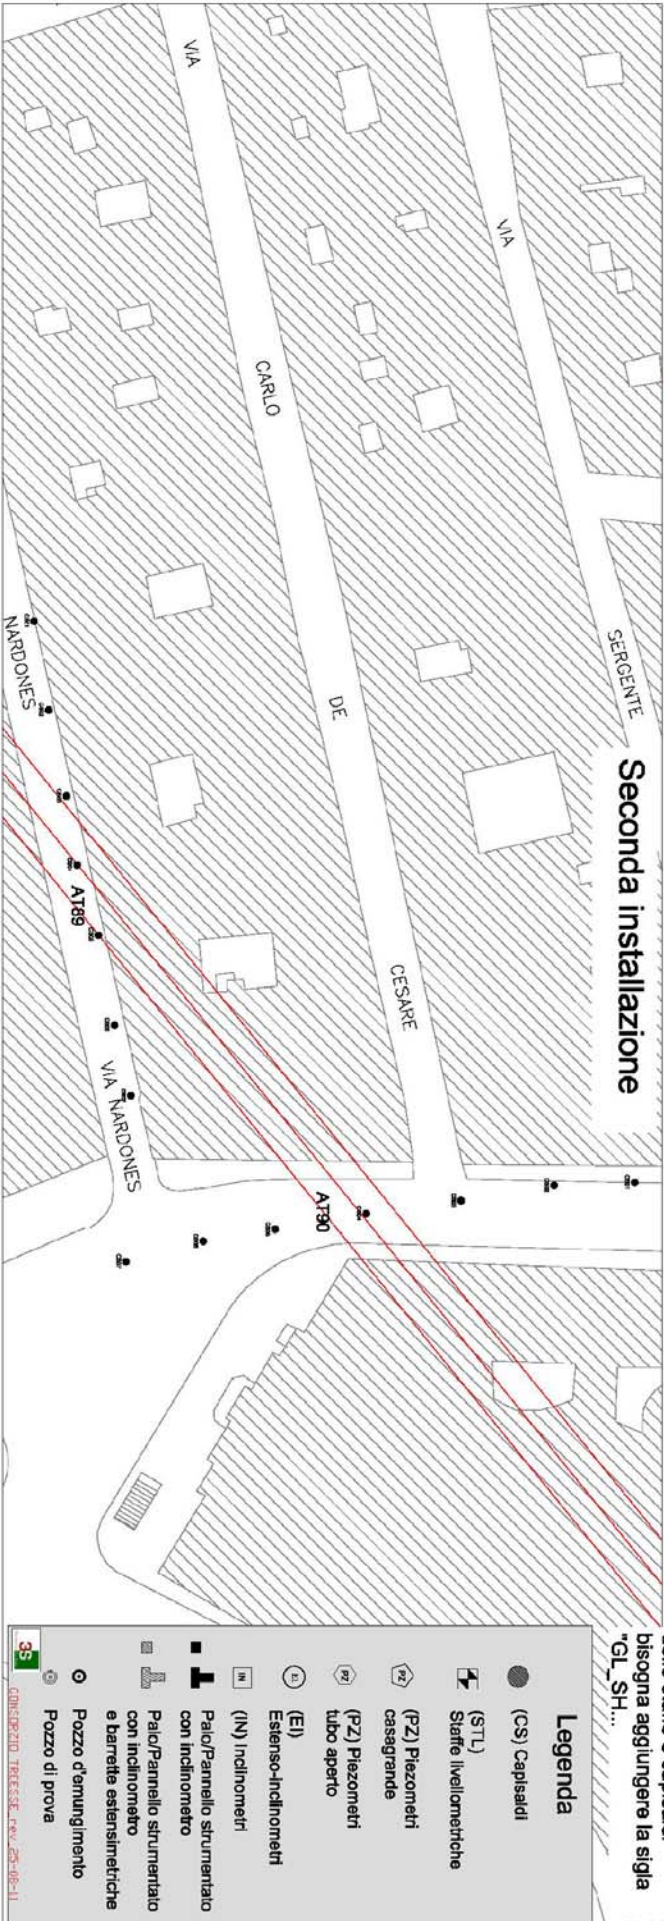

Per la nomenclatura completa delle stiffe e capsaldi bisogna aggiungere la sigla "GL\_SH..."

#### Legenda

- (CS) Capsaldi
- ⚡ (STL) Stiffe livellometriche
- ⚡ (FZ) Piezometri casagrande
- ⚡ (FZ) Piezometri tubo aperto
- ⊕ (EI) Estenso-Inclinometri
- ⊕ (IN) Inclinometri
- ⊕ Palo/Pannello strumentato con inclinometro
- ⊕ Palo/Pannello strumentato con inclinometro e barretta estensimetrica
- ⊕ Pozzo d'ammungimento
- ⊕ Pozzo di prova

Figura 4.2.: Planimetria tratta Chiaia - Municipio, raffigurante la disposizione della seconda installazione della strumentazione di monitoraggio.




# Tratta Chiaia - Municipio

## strumentazione di monitoraggio

Chiaia

Municipio

Terza installazione

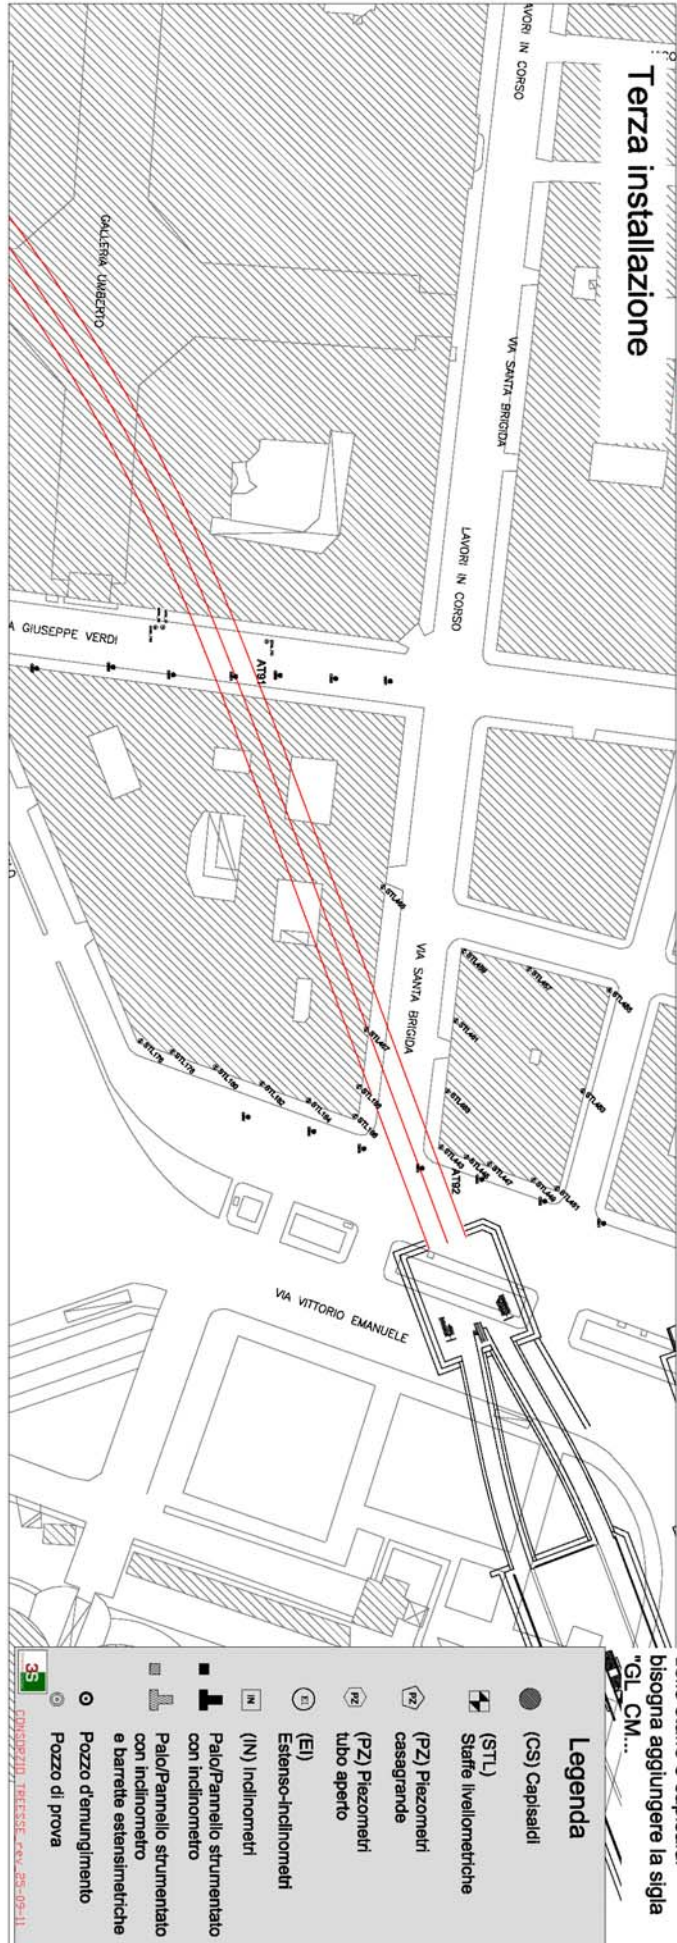

Per la nomenclatura completa delle staffe e capsalsidi bisogna aggiungere la sigla "GL. CM. ..."

Figura 4.3.: Planimetria tratta Chiaia - Municipio, raffigurante la disposizione della terza installazione della strumentazione di monitoraggio.

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO OPERE CIVILI – MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO REPORT DELLE MISURE – GALLERIA DI LINEA CHIAIA - MUNICIPIO	LM6 7FX 4D E 24 Data: 29/04/16 Metropolit. di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5. FASI LAVORATIVE

Nel presente capitolo vengono esposte le principali lavorazioni in svolgimento sulla Galleria di Linea (Metropolitana di Napoli - Linea 6).

Le indicazioni riportate, aggiornate al periodo di riferimento del presente report, sono frutto sia delle osservazioni in sito dei tecnici Tre Esse sia delle informazioni comunicateci dall'Impresa Esecutrice.

Per la realizzazione della galleria da Mergellina - Municipio 2.905,00 m, passando a pieno nelle stazioni, è stata utilizzata una TBM WIRTH EPB.

Per essere calata e di seguito rimontata nel pozzo di Mergellina la TBM è stata scomposta in vari elementi: scudo anteriore, intermedio, posteriore, testa fresante, erettore, coclea, camera iperbarica etc. Successivamente, elemento per elemento, è stato calato il carro back up, per un totale di 13 pezzi. La stessa procedura osservata per il posizionamento nel pozzo di Mergellina durante la fase di montaggio verrà seguita per lo smontaggio ed estrazione dal pozzo presso piazza Municipio.

In tutto la TBM WIRTH EPB completa di carro back up è lunga 150 m.

In data 07/04/2010 da progressiva 291,00 è iniziato lo scavo della nuova galleria, terminato il 23/11/2011 a progressiva 3196,00 complessivamente sono stati montati 1705 anelli di rivestimento definitivo composti da 9 conci

identificati con le lettere A,B,C,D,E,F,G,H,I. Gli anelli montati in posizione  $16^\circ$  -  $238^\circ$  -  $653^\circ$  e  $1060^\circ$  sono stati strumentati con barrette estensimetriche per la misurazione delle tensioni presenti all'interno del calcestruzzo, tali barrette installate secondo un preciso schema al momento del getto sono presenti su tutti i conci dell'anello tranne il concio A.



Figura 5.1.: Sfondo della TBM nel pozzo d'estrazione di P.za Municipio.

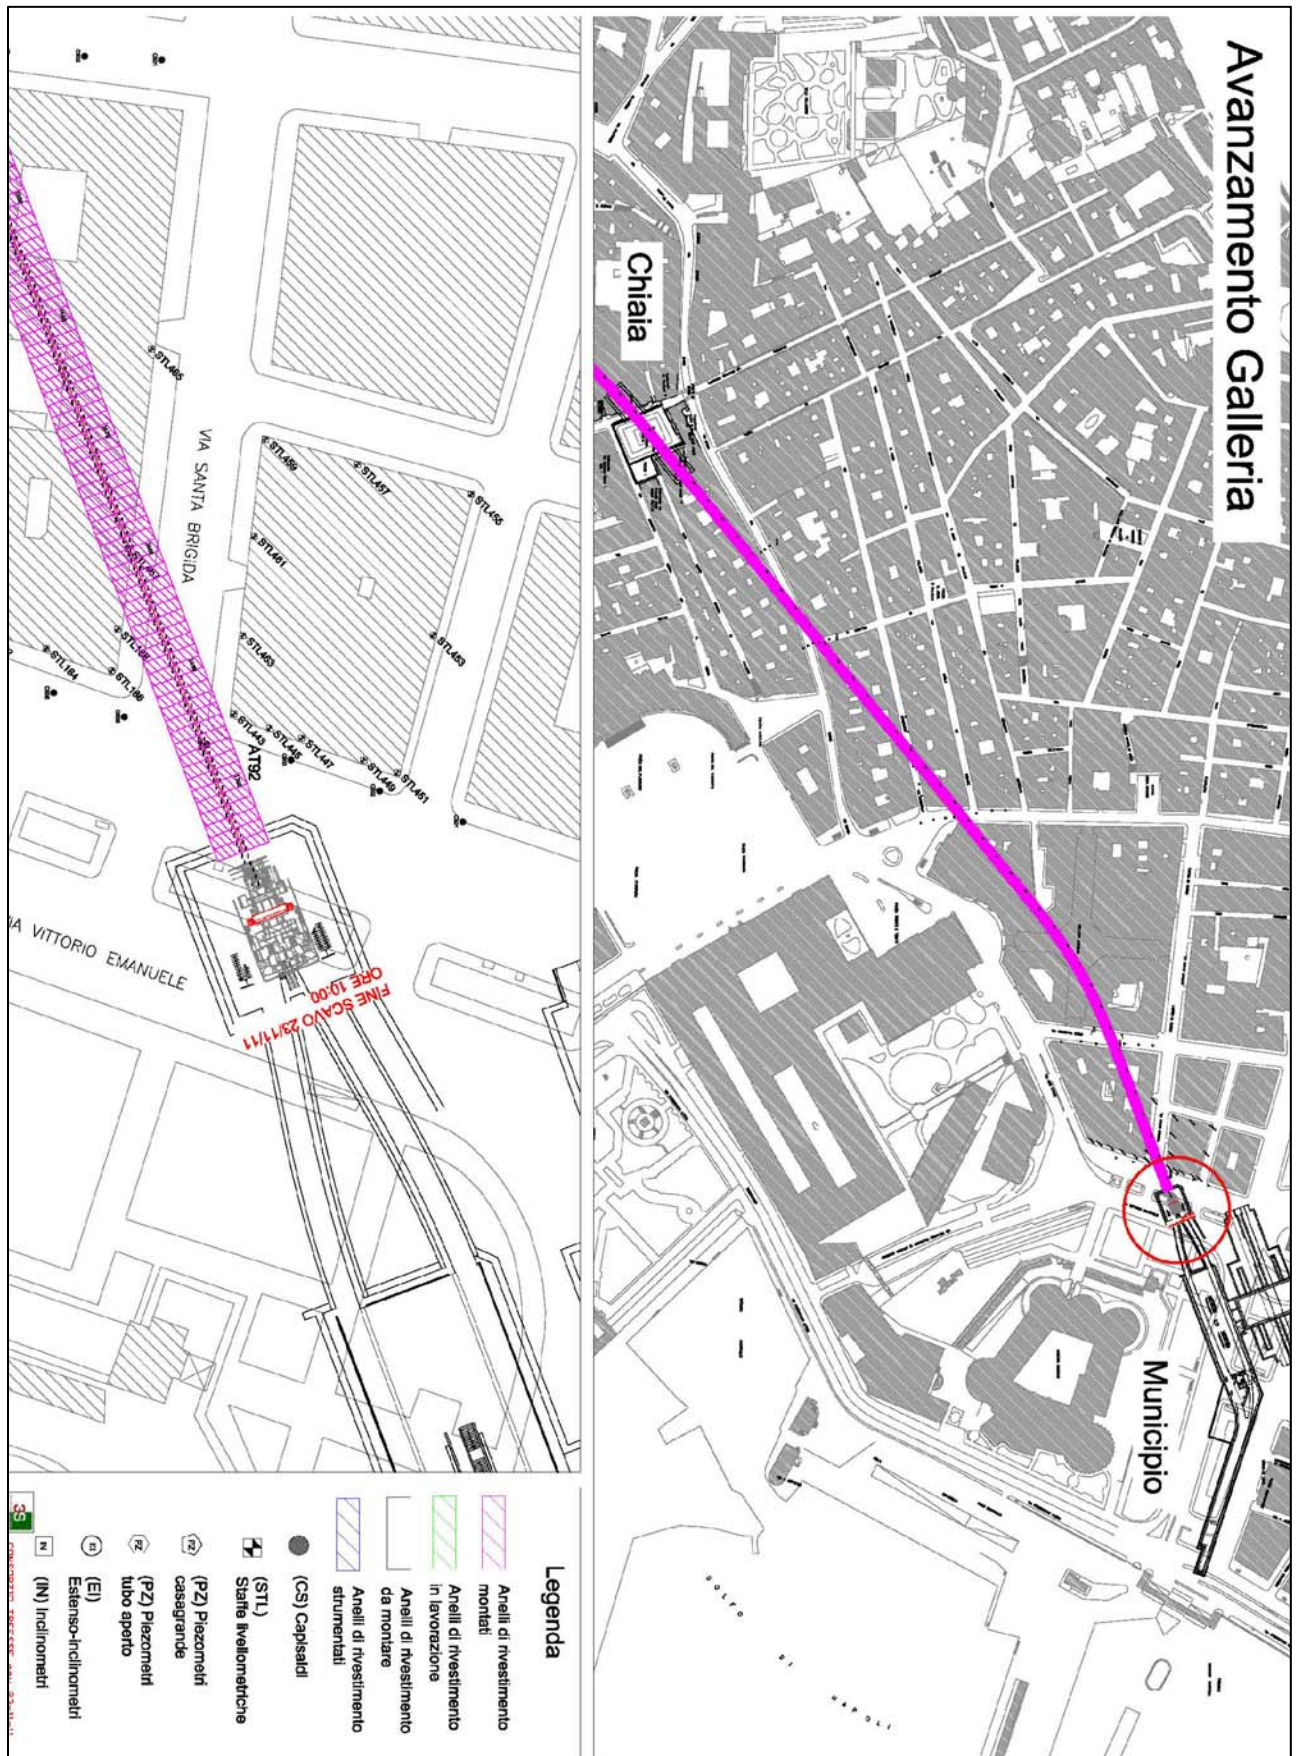


Figura 5.2.: Planimetria avanzamento galleria al 23/11/11.

## 6. MISURE GEOTECNICHE – ESTENSIMETRICHE

Gli estensimetri consentono di misurare i movimenti dell'ammasso lungo l'asse z. La misura si effettua rilevando la distanza fra anelli magnetici montati originariamente ad 1m di distanza l'uno dall'altro, su tubi "tipo inclinometrico", la variazione della loro distanza verrà registrata tramite un sistema composto da sonda e centralina estensimetrica.


Tabella riepilogativa per gli estensimetri installati.

NOME STRUMENTO	TIPOLOGIA STRUM.	DATA INSTALLAZIONE	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETTURA DI ZERO	PERIODO INTERRUZIONE	DATA FINE ATTIVITA'	
GL_CM_SC06_ES	ESTENSIMETRO		12/10/11			*

(\*) Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure da consegnare.

Estenso-inclinometro

GL\_CM\_SC06\_ES

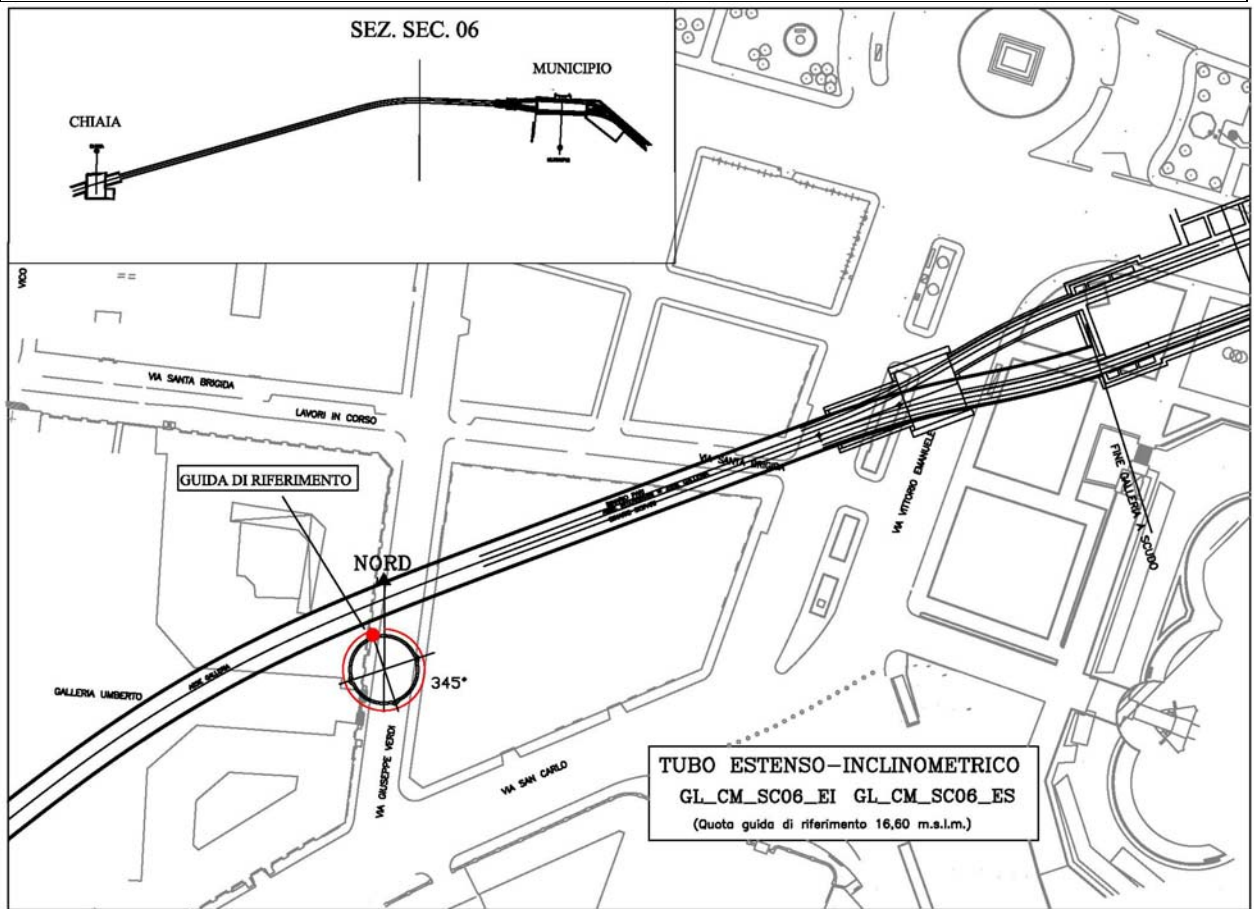

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X

Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report APR 2012 con codifica: LM6 7FX 4D E 06

## 7. MISURE GEOTECNICHE – INCLINOMETRICHE

Gli inclinometri sono strumenti di controllo dei movimenti e delle deformazioni dei terreni nonché delle variazioni di assetto delle strutture. I rilievi consistono nella misura della variazione delle inclinazioni rispetto alla verticale di punti significativi, dall'inclinazione, mediante integrazione numerica si risale agli spostamenti sul piano x-y. La strumentazione di base è composta da tubo inclinometrico a sezione circolare provvisto di scanalature con funzione di guida per la sonda, sonda inclinometrica, cavo e centralina di misura.


Tabella riepilogativa per gli inclinometri installati

NOME STRUMENTO	TIPOLOGIA STRUM.	DATA INSTALLAZIONE	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETTURA DI ZERO	PERIODO INTERRUZIONE	DATA FINE ATTIVITA'	
GL_CM_SC06_EI	INCLINOMETRO		12/10/11			*

(\*) Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

Inclinometro

GL\_CM\_SC06\_EI

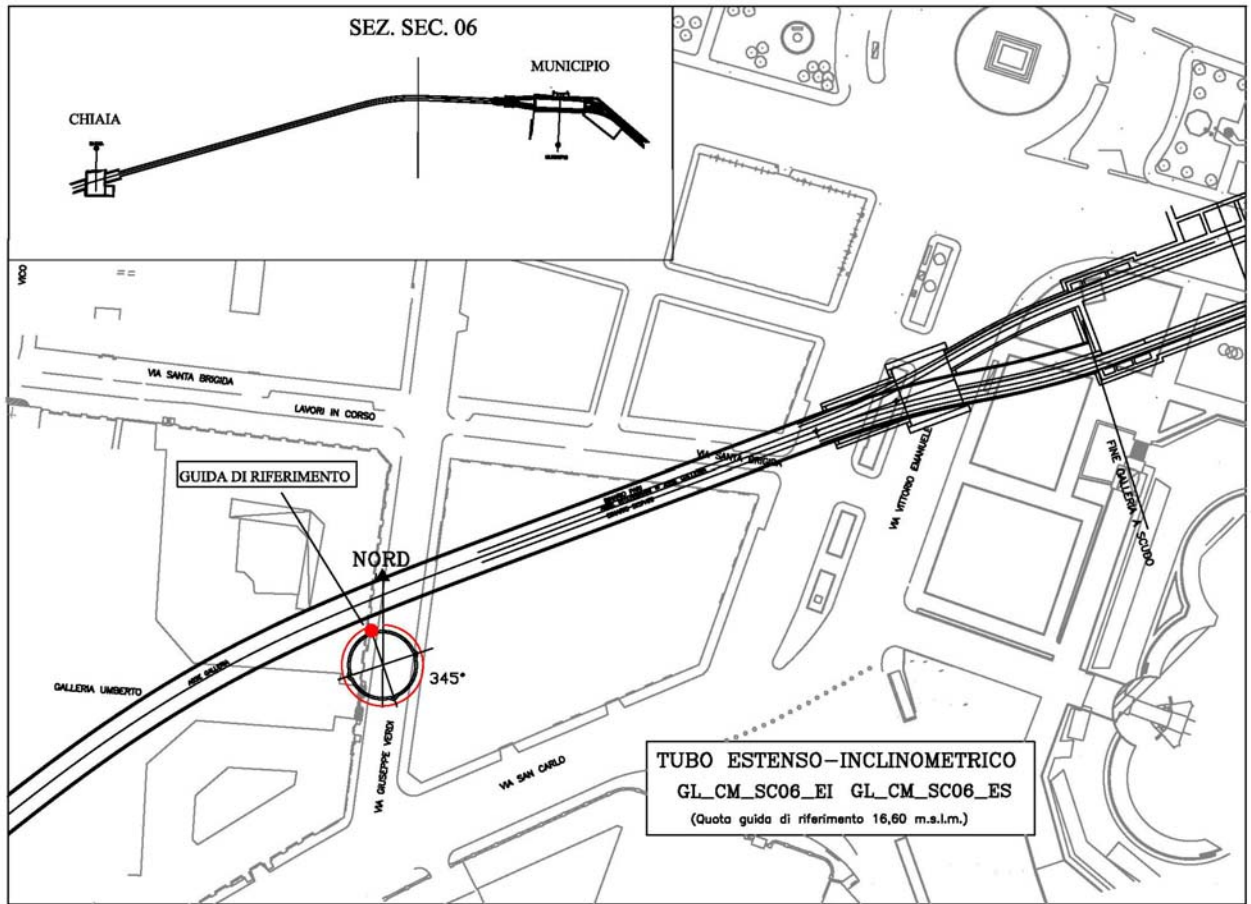

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X

Congruenza progettuale  
C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report APR 2012 con codifica: LM6 7FX 4D E 06



## 8. MISURE GEOTECNICHE – PIEZOMETRICHE

I piezometri sono strumenti per il controllo delle variazioni di quota della falda. Ciò è reso possibile tramite l'utilizzo di tubi che raggiungono l'acquifero, possono essere di tipo aperto o fornite di cella di Casagrande. I primi terminano in fondo con un tratto fenestrato, gli altri con una cella porosa, entrambe permettono l'ingresso al loro interno dell'acqua di falda. La misura si effettua mediante freatimetro elettrico, che restituisce la profondità del livello di falda in metri da boccaforo, successivamente trasformata in quota assoluta.


Tabella riepilogativa per i piezometri installati

NOME STRUMENTO	TIPOLOGIA STRUM.	DATA INSTALLAZIONE	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETTURA DI ZERO	PERIODO INTERRUZIONI	DATA FINE ATTIVITA'	
GL_CM_SC06_PZ1	PIEZ CS		12/10/11		10/12/14	
GL_CM_SC06_PZ2	PIEZ CS		12/10/11			

(\*) Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure da consegnare.

Piezometri

GL\_CM\_SC06\_PZ1- PZ2

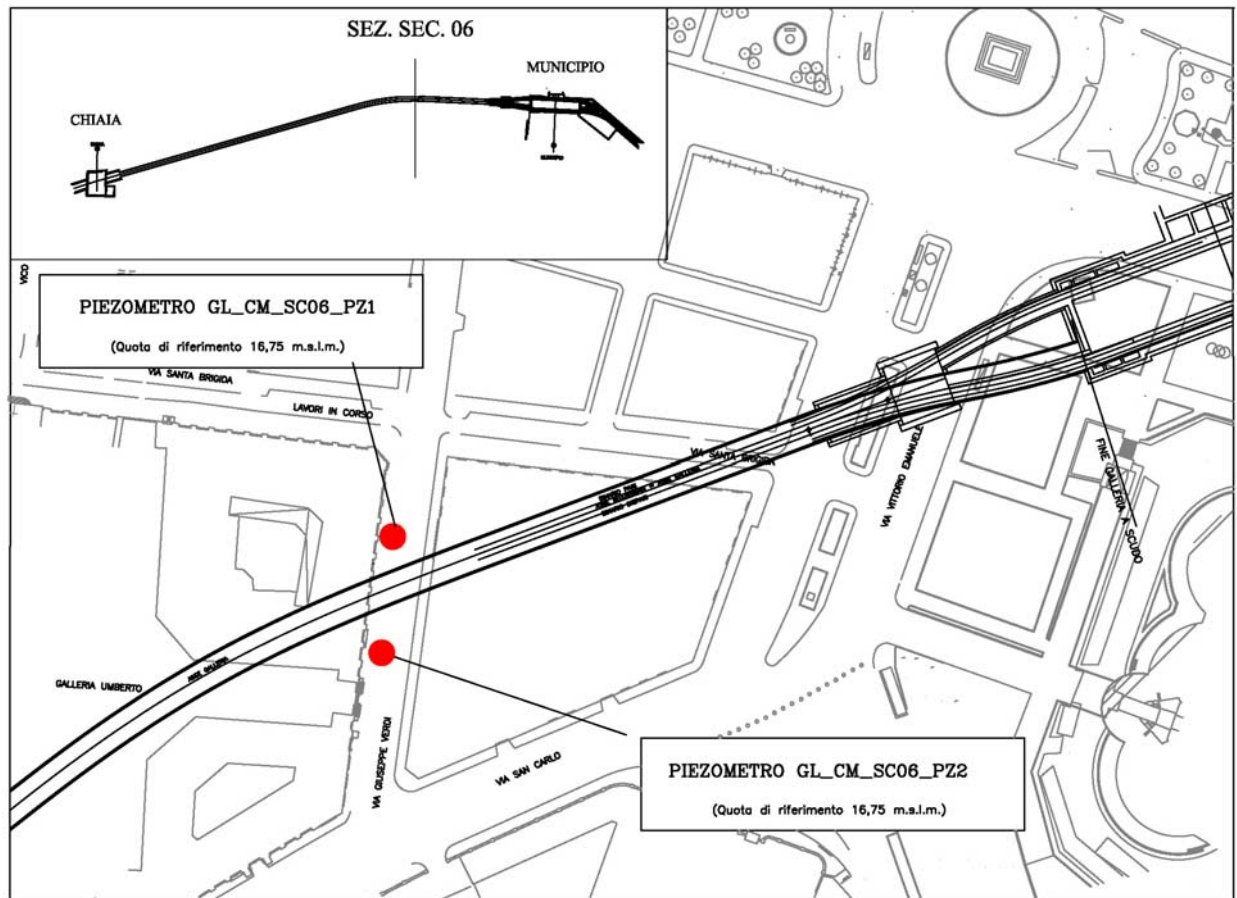

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – TreEsse

buono  
da rivedere  
da scartare

X

Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.  
Monitoraggio

congruente  
non congruente, da valutare  
non congruente con implicazioni  
sulla sicurezza


**NOTE**

Lo strumento GL\_CM\_SC06\_PZ1 non risulta raggiungibile

Il grafico comprende lo storico delle misure



TABULATI

Ubicazione **TRATTA CHIAIA - MUNICIPIO**  
Tipo Strumento **Piezometro Casagrande**  
Nome Tubo Piezometrico **0**  
Data posa in opera **29/09/2011**  
Data lettura di zero **12/10/2011**



Ultima misura **93** in data **23/04/2016**

Letture n°	DATA	GL_CM_SC06_PZ1		GL_CM_SC06_PZ2	
		Boccaf. [m s.l.m.]	Cella [m s.l.m.]	Boccaf. [m s.l.m.]	Cella [m s.l.m.]
		16,75	-23,25	16,75	-23,25
		Quota [m.s.l.m.]	Spostam. [mm]	Quota [m.s.l.m.]	Spostam. [mm]
42	18/04/2013 11:30	2,59	-1280,00	2,95	-730,00
43	22/04/2013 11:00	2,56	-1310,00	2,93	-750,00
44	10/05/2013 11:30	2,54	-1330,00	2,91	-770,00
45	16/05/2013 11:00	2,52	-1350,00	2,89	-790,00
46	30/05/2013 10:00	2,55	-1320,00	2,91	-770,00
47	06/06/2013 10:30	2,54	-1330,00	2,94	-740,00
48	27/06/2013 12:30	2,49	-1380,00	2,90	-780,00
49	11/07/2013 10:30	2,50	-1370,00	2,93	-750,00
50	14/08/2013 12:30	2,49	-1380,00	2,91	-770,00
51	22/08/2013 12:50	2,46	-1410,00	2,89	-790,00
52	03/09/2013 10:15	2,51	-1360,00	2,99	-690,00
53	20/09/2013 09:00	2,55	-1320,00	3,03	-650,00
54	04/10/2013 12:00	2,57	-1300,00	3,06	-620,00
55	18/10/2013 11:00	2,65	-1220,00	3,11	-570,00
56	23/10/2013 12:00	2,69	-1180,00	3,15	-530,00
57	05/11/2013 11:00	2,74	-1130,00	3,19	-490,00
58	22/11/2013 11:30	2,75	-1120,00	3,23	-450,00
59	03/12/2013 14:30	2,71	-1160,00	3,21	-470,00
60	19/12/2013 11:30	2,74	-1130,00	3,23	-450,00
61	17/01/2014 12:30	2,58	-1290,00	3,15	-530,00
62	30/01/2014 12:30	2,60	-1270,00	3,17	-510,00
63	13/02/2014 12:30	2,63	-1240,00	3,19	-490,00
64	26/02/2014 12:00	2,61	-1260,00	3,23	-450,00
65	14/03/2014 12:30	2,57	-1300,00	3,19	-490,00
66	21/03/2014 12:00	2,60	-1270,00	3,20	-480,00
67	28/03/2014 12:00	2,55	-1320,00	3,16	-520,00
68	11/04/2014 12:00	2,53	-1340,00	3,14	-540,00
69	24/04/2014 09:00	2,51	-1360,00	3,13	-550,00
70	07/05/2014 11:00	2,55	-1320,00	3,16	-520,00
71	21/05/2014 11:30	2,59	-1280,00	3,07	-610,00
72	04/06/2014 11:30	2,63	-1240,00	3,02	-660,00
73	12/06/2014 11:30	2,61	-1260,00	2,97	-710,00
74	26/06/2014 11:30	2,59	-1280,00	2,93	-750,00
75	04/07/2014 11:30	2,57	-1300,00	2,91	-770,00
76	10/07/2014 11:30	2,53	-1340,00	2,87	-810,00
77	21/07/2014 11:30	2,54	-1330,00	2,87	-810,00
78	30/07/2014 11:30	2,56	-1310,00	2,92	-760,00
79	14/08/2014 11:30	2,54	-1330,00	2,94	-740,00
80	21/08/2014 10:00	2,55	-1320,00	2,95	-730,00
81	10/09/2014 10:00	2,59	-1280,00	3,00	-680,00
82	10/10/2014 10:00	2,57	-1300,00	2,98	-700,00
83	26/10/2014 10:00	2,59	-1280,00	3,01	-670,00
84	10/12/2014 10:00	2,63	-1240,00	3,03	-650,00
85	22/01/2015 10:00			3,05	-630,00
86	11/02/2015 10:00			2,96	-720,00
87	06/03/2015 10:00			2,94	-740,00
88	16/04/2015 10:00			2,94	-740,00
89	15/05/2015 10:00			2,93	-750,00
90	10/09/2015 10:00			2,89	-790,00
91	17/12/2015 10:00			2,93	-750,00
92	15/03/2016 10:00			2,97	-710,00
93	23/04/2016 11:30			2,93	-750,00



**SCHEMA UBICAZIONE**

**Ubicazione** TRATTA CHIAIA - MUNICIPIO  
**Tipo Strumento** Piezometro Casagrande  
**Nome Tubo Piezometrico** 0  
**Data posa in opera** 29/09/2011  
**Data lettura di zero** 12/10/2011

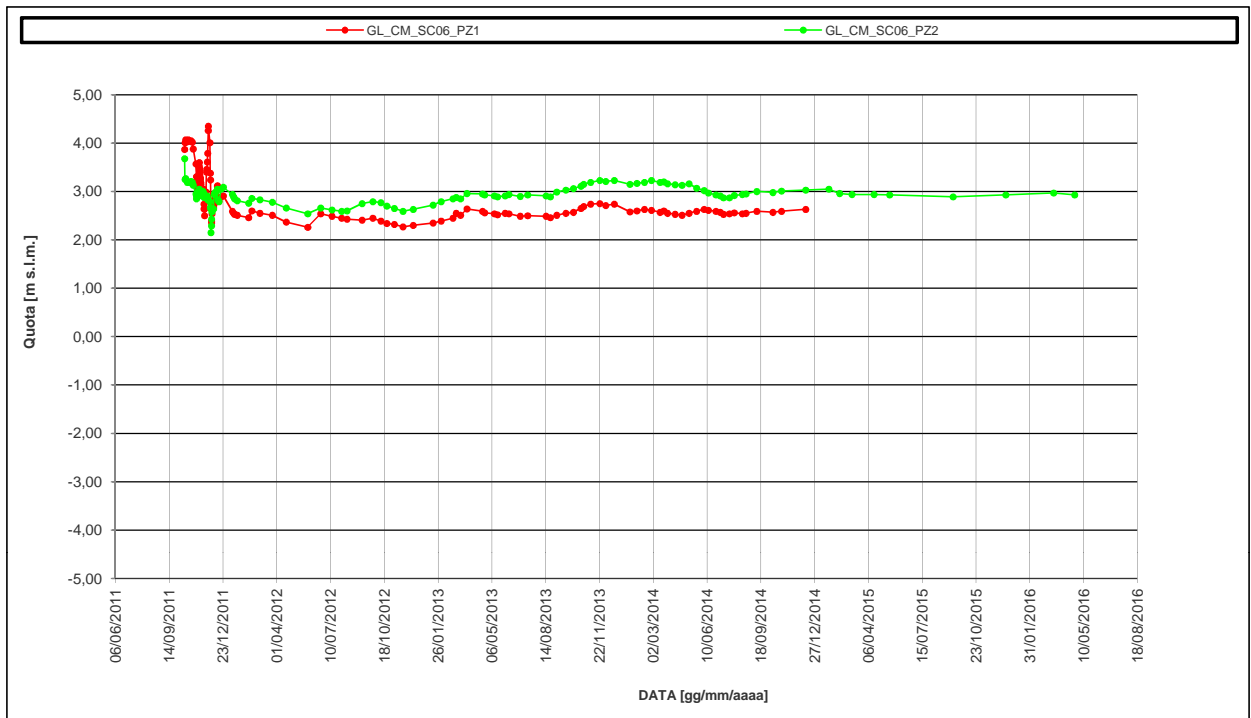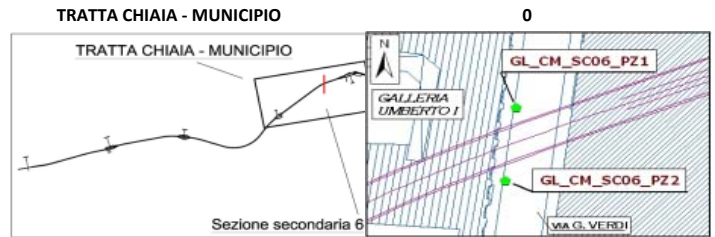

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO OPERE CIVILI – MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO REPORT DELLE MISURE – GALLERIA DI LINEA CHIAIA - MUNICIPIO	LM6 7FX 4D E 24 Data: 29/04/16 Metropolit. di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

## 9. MISURE TOPOGRAFICHE – STAFFE DI LIVELLAZIONE

Le staffe livellometriche, installate sugli edifici in corrispondenza dei capisaldi a p.c., permettono di controllare nelle aree d’influenza delle lavorazioni il comportamento delle strutture, registrando eventuali variazioni di quota. La misurazione verrà effettuata tramite livello.

Tabella riepilogativa per le staffe livellometriche installate

NOME STRUMENTO	TIPOLOGIA STRUM.	DATA INSTALLAZIONE	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETTURA DI ZERO	PERIODO INTERRUZIONE	DATA FINE ATTIVITA'	
GL_CM_STL176	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL178	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL180	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL182	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL184	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL186	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL188	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL443	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL445	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL447	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL449	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL451	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL453	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL455	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL457	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL459	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL461	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			Ricevuta solo misura di zero
GL_CM_STL463	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL465	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)
GL_CM_STL467	STAFFA LIVELLAZIONE	16/09/2011	16/09/2011			(*)

(\*)I dati topografici rilevati e distribuiti dall'ATI, relativi al periodo di pertinenza del presente report, non contengono misure per lo strumento.

<b>Ansaldo STS</b> A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO OPERE CIVILI – MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO REPORT DELLE MISURE – GALLERIA DI LINEA CHIAIA - MUNICIPIO	LM6 7FX 4D E 24 Data: 29/04/16 Metropolit. di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

## 10. MISURE TOPOGRAFICHE - CAPISALDI

I capisaldi previsti per il monitoraggio topografico a P.C. saranno tutti del tipo “CSB”(chiodo topografico), per quelli ricadenti nelle aree soggette a passaggio di mezzi, di tipo “CSA” (basetta topografica posta all’interno di un pozzetto carrabile). I capisaldi a p.c. posti a tergo degli edifici monitorati sono collocati in corrispondenza delle staffe livellometriche installate sugli edifici in modo da offrire una facile interpolazione fra i dati derivanti dalla subsidenza del terreno con quella delle interferenze. La misurazione verrà effettuata tramite livello elettronico.

Tabella riepilogativa per i capisaldi installati

NOME STRUMENTO	TIPOLOGIA STRUM.	DATA INSTALLAZIONE	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETTURA DI ZERO	PERIODO INTERRUZIONE	DATA FINE ATTIVITA'	
GL_CM_AT87_CS01	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT87_CS02	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT87_CS03	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT88_CS01	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT88_CS02	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT88_CS03	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT88_CS04	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT88_CS05	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT88_CS06	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT89_CS01	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT89_CS02	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT89_CS03	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT89_CS04	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT89_CS05	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT89_CS06	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT89_CS07	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT90_CS01	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT90_CS02	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT90_CS03	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT90_CS04	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT90_CS05	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT90_CS06	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT90_CS07	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT91_CS01	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT91_CS02	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT91_CS03	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT91_CS04	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT91_CS05	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT91_CS06	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT91_CS07	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT92_CS01	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT92_CS02	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT92_CS03	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT92_CS04	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT92_CS05	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			Ricevuta solo misura di zero
GL_CM_AT92_CS06	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)
GL_CM_AT92_CS07	CAPOSALDO	23/08/2011	23/08/2011			(*)

(\*)I dati topografici rilevati e distribuiti dall'ATI, relativi al periodo di pertinenza del presente report, non contengono misure per lo strumento.









**METROPOLITANA LINEA 6 - RESOCONTO MANUTENZIONE TRESSE ENGINEERING S.R.L.**

CH	CH_PZ1	PIEZ. TUBO APERTO	50/50								0	2
CH	CH_PZ3	PIEZ. TUBO APERTO	40/40								0	0
CH	CH_EI2/ES2	ESTENSO-INCLINOMETRO	55/55								0	1
CH	CH_IN2	INCLINOMETRO	54/54								0	3

Note:

Lo strumento CH\_EI1/ES1 (ESTENSO-INCLINOMETRO) risulta leggibile per 25m rispetto agli iniziali 54. Tale riduzione è dovuta al passaggio della TBM che ha intercettato lo strumento tagliando la porzione inferiore interferente con la galleria.

**STAZIONE MUNICIPIO**

COD.STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3	ESITO	TOT MESE	TOTALE
MU	MU_PZ1	PIEZ. TUBO APERTO	16,5							0	6
MU	MU_PZ2	PIEZ. TUBO APERTO	25,5			1			P	1	7
MU	MU_PZ3	PIEZ. TUBO APERTO	25,20			1			P	1	6
MU	MU_PZ4	PIEZ. TUBO APERTO	23,80			1			P	1	10
MU	MU_PZ5	PIEZ. TUBO APERTO	17,70			1			P	1	11
MU	MU_PZ6	PIEZ. TUBO APERTO	13			1			P	1	9
MU	MU_EI1/ES1	ESTENSO-INCLINOMETRO	35/35			1			P	1	5
MU	MU_EI2/ES2	ESTENSO-INCLINOMETRO	34/34							0	6
MU	MU_EI3/ES3	ESTENSO-INCLINOMETRO	34/34							0	6
MU	MU_EI4/ES4	ESTENSO-INCLINOMETRO	35/35							0	4

**CAMERE DI VENTILAZIONE**

**TORRETTA**

COD.STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3	ESITO	TOT MESE	TOTALE
CDV_TOR	CDV_TOR_EI1/ES1	ESTENSO-INCLINOMETRO	31/31							0	1
CDV_TOR	CDV_TOR_EI2/ES2	ESTENSO-INCLINOMETRO	27/27							0	1
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ1_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ1_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ2_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ2_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ3_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ3_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ4_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ4_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ5_P	PIEZ. CASAGRANDE	35							0	2

**S.MARIA IN PORTICO**

COD.STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3	ESITO	TOT MESE	TOTALE
CDV_SMP	CDV_SMP_EI1/ES1	ESTENSO-INCLINOMETRO	30/30					1	P	1	1
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ1_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ1_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ2_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ2_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ3_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ3_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	2




**VITTORIA**

COD.STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3	ESITO	TOT MESE	TOTALE
CDV_VIT	CDV_VIT_PZ1	PIEZ. CASAGRANDE	24							0	1
CDV_VIT	CDV_VIT_PZ2	PIEZ. CASAGRANDE	24					1	P	1	2



## METROPOLITANA LINEA 6 - RESOCONTO MANUTENZIONE TRESSE ENGINEERING S.R.L.

### LEGENDA

	IN ROSSO STRUMENTO FUORI USO (per il quale è inutile programmare attività di manutenzione e monitoraggio)
	IN VERDE STRUMENTO A FUNZIONALITA' RIDOTTA
	IN ARANCIO STRUMENTO SOSTITUITO
<b>P</b>	ESITO POSITIVO
<b>N</b>	ESITO NEGATIVO
<b>Video</b>	VIDEOISPEZIONE ESEGUITA

### NOTE

Gli strumenti sottoposti a manutenzione nel periodo indicato, dopo il trattamento di spurgo, lavaggio a pressione, verifica dell'accessibilità tubi di misura, hanno migliorato la loro funzionalità. Superando le prove con esito positivo.

Per i piezometri tipo Casagrande sotto riportati, si evince la scarsa comunicazione fra i tubi di misura, che indica un ridotto ricircolo dell'acqua all'interno della cella. Dalla risposta strumentale ottenuta durante le fasi di manutenzione, si suppone un funzionamento assimilabile più a piezometri tubo aperto che non a celle tipo Casagrande, ciò potrebbe comportare tempi di risposta più lunghi. Tuttavia questi strumenti continuano a fornire misure correlabili con gli altri strumenti funzionanti, continueranno ad essere regolarmente inseriti nel programma di monitoraggio e di manutenzione.